

## ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

рег. № 24-65928.501.1959.1 от 22.02.2016 г.

на строеж: ОДЗ "Слънце 3", гр. Севлиево, община Севлиево,  
област Габрово


находящ се в: гр. Севлиево, ул. "Стоян Бъчваров" №4

(населено място, община, област, кадастровен район, номер на поземления имот)



Част А "Основни характеристики на строежа"

Раздел I "Идентификационни данни и параметри"

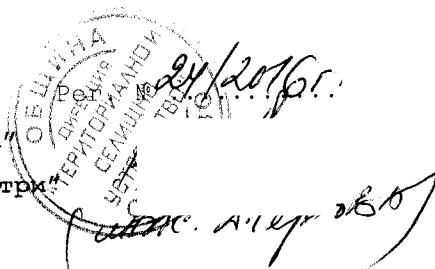

1.1. Вид на строежа: **сграда**

(сграда или строително съоръжение)

1.2. Предназначение на строежа: **детска градина**

1.3. Категория на строежа: **IV категория**

1.4. Идентификатор на строежа: 65927.501.1959.1

№ на кадастрален район: 65927.501

№ на поземлен имот: 501.1959

№ на сграда: 1

строительно съоръжение:

Когато липсва кадастрална карта:

планоснимачен №: .....

местност: ..... № на имот:

квартал: парцел:

1.5. Адрес: **област Габрово, община Севлиево, гр. Севлиево**

(област, община, населено място)

**ул. "Стоян Бъчваров" № 4**

(улица №, ж. к., квартал, блок, вход)

1.6. Година на построяване: **1962г.-1963г.**

1.7. Вид собственост: **общинска собственост**

(държавна, общинска, частна, друга)

1.8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година на извършване.

1.8.1. Вид на промените: **Няма**

(реконструкция (в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението)

1.8.2. Промени по чл.151 ЗУТ (без разрешение за строеж):

1.8.2.1. Вид на промените: **Козметични ремонти ; Частично подменена дограма.**

(вътрешни преустройства при условията на чл.151, т. 3 ЗУТ, текущ ремонт съгласно чл. 151, т. 4, 5 и 6 от ЗУТ)

1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени: **Няма**

1.9. Опис на наличните документи:

1.9.1. Инвестиционен проект, одобрен от: **Няма**

1.9.2. Разрешение за строеж № : **Няма**

1.9.3. Преработка на инвестиционния проект - **Няма**.

1.9.4. Екзекутивна документация, предадена в Община Севлиево и заверена на - **Няма**.

1.9.5. Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ, - **Не е предоставен.**

1.9.6. Окончателен доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ - **Няма**.

1.9.7. Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация - **Не е предоставен.**

1.9.8. Удостоверение за търпимост № ..... от.....г.,  
издадено от .....**НЕ**.....  
.....**НЕ**.....

Документ за собственост Акт № 5846 от 15.07.2015г.

## **Раздел II "Основни обемнопланировъчни и функционални показатели"**

### **2.1. За сгради: детска градина**

2.1.1. Площи: застроена площ **407,85 м<sup>2</sup>**, разгъната застроена площ – **1276,85 м<sup>2</sup>**

2.1.2. Обеми: застроен обем **5279,4 м<sup>3</sup>**, полезен обем

2.1.3. Височина **12,60 м.**, брой етажи: **3**, надземни **2**, полуподземни **1**, подземни **0**

2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност:

**Кабели НН, силова, осветителна, мълниезащитна, заземителна инсталации**

**Сградна водопроводна инсталация**

**Сградна канализационна инсталация**

(в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения, съоръжения, технологично оборудване, системи за безопасност и др.)

### **2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура:**

2.2.1. Местоположение (наземни, надземни, подземни)

2.2.2. Габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.)

2.2.3. Функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна способност, налягане, напрежение, мощност и др.)

.....

2.2.4. Сервитути.....

2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от вида и предназначението на строежа.....

2.3.1. .....

2.3.2. .....

### **Раздел III "Основни технически характеристики"**

3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ към сградите

#### **3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията:**

ОДЗ "Слънце 3", гр. Севлиево се състои от едно тяло.

Конструкцията на сградата на ОДЗ "Слънце 3", гр. Севлиево е изпълнена от монолитен стоманобетон. Тя има два етажа и има сутерен. Над покривната стоманобетонна плоча има изпълнен покрив с дървена конструкция, дъсчена обшивка и керамични керемиди. Билото на дървената покривна конструкция се издига на височина от 3,60 м над прилежащата му стоманобетонна плоча.

Носещата стоманобетонна конструкцията на ОДЗ "Слънце 3" се състои от площи, греди (ригели) и колони. Стоманобетонните полета предават вертикалните товари към стоманобетонните греди, които от своя страна товарят колоните. Вертикалните натоварвания се поемат от колоните, а сейзмичните въздействия от рамките. В сутерена надосновните стени под фасадите са стоманобетонни с дебелина 35 см. Фундаментите на детската градина представляват система от фундаментна гредоскара, като се има в предвид опита от строителната практика към момента на строителството на сградата и от други сгради от този тип, за които има чертежи.

Направено е проучване на якостта на бетона с безразрушителни методи. Документацията относно това проучване е приложена към доклада. Установен е реалния клас на бетона и той е класифициран като клас бетон B15. Използваната армировъчна стомана съгласно цитираното проучване е два типа: гладка стомана Ст. А-I с  $R_y=210$  MPa за стремената и оребрена стомана Ст. А-III с  $R_y=360$  MPa за надлъжната армировка според нормативите действащи по време на проектирането на сградата.

Конструкцията на двете тела на ОДЗ "Слънце 3", гр. Севлиево имат регулярна структура в план и по височина по съвременните сейзмични норми [3].

Проектна документация по част „Конструкции“ не е запазена. Сградата на ОДЗ "Слънце 3", гр. Севлиево е проектирана през 1961 г., а строителството ѝ е завършено през 1963 г.

#### **3.1.2. Носимоспособност, сейзмична устойчивост и дълготрайност на строежа**

Конструкцията на двете тела на ОДЗ "Слънце 3", гр. Севлиево са проектирани и осигурявани за вертикални и хоризонтални (сейзмични) натоварвания и въздействия по изискванията на действалите за периода на проектирането (1961 г.) строителни норми.

При разработването на проекта би трябвало да са спазени действащите норми, както следва:

- [9] Правилник за натоварванията на сгради, 1950 г. (ПНС-50);
- [11] Правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1957 г. (ПИВСК-57);
- [7] Правилник за проектиране и строеж на сгради и инженерни съоръжения в земетръсни райони на България, 1947 г. (ППСИЗРБ-47);

Пространствената конструкция от колони, главни и второстепенни греди, и етажни площи, изпълнени от стоманени елементи би трябвало да е с осигурена Технически паспорт : ОДЗ "Слънце 3 ", гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово

носимоспособност на елементите по [11] за постоянни, полезни натоварвания и сняг [kN/m<sup>2</sup>], [kN/m], съгласно [9] както следва:

вид натоварвания	помещения	нормативно натоварване	коффициент на натоварване	изчислително натоварване
постоянни	собств. тегло глоща	3,75	1,1	4,12
	настилки и мазилки	1,55	1,3	2,02
	покрив	2,00	1,3	2,60
експлоатационни	помещения	2,50	1,3	3,25
сняг		0,70	1,4	0,98

За армиране на стоманобетонните елементи е използвана армировка от горещовалцована гладка стомана клас А-I с изчислително съпротивление  $R_a=21\text{kN/cm}^2$  и арм.стомана клас А-III с  $R_a=36\text{kN/cm}^2$ .

Проектния клас на бетона съгласно безразрушителния метод на обследване е В15 с призмена якост  $R_{np}=0,75 \text{ kN/cm}^2$ . Носещата конструкция е проектирана и осигурявана за вертикални и хоризонтални (сейзмични) натоварвания и въздействия по изискванията на действалите за периода на проектирането (1961 г.) строителни норми.

#### Дълготрайност на строежа

Съгласно табл.1 към чл.10 на НОПЛКСВ-03/05 [2], двете тела на ОДЗ "Слънце 3", гр. Севлиево се категоризират от четвърта категория по показател проектен експлоатационен срок, който се определя на 50 години. ОДЗ "Слънце 3", гр. Севлиево е построено през 1963 г.. и към сегашния момент е в експлоатация около 52 години. Сградата няма видими дефекти, недопустими пукнатини и провисвания по конструктивните носещи елементи, като не са установени недопустими слягания на основите. При тези благоприятни констатации за нея, то срокът на експлоатация може да бъде увеличен, като се бъдат изпълнени съответните предписания в следващите точки от доклада за бъдещата ѝ експлоатация

#### Сейзмична устойчивост на конструкцията

Съгласно [7] и съответната карта за сейзмично райониране, гр. Севлиево попада в район с VIII степен. Сейзмичният коффициент за VIII степен от [7] е  $K_s = 0,15$ , който съвпада със сейзмичният коффициент по действащите в момента норми [3], по карта за максималните стойности за интензивност на сейзмичното въздействие за сейзмичните райони на територията на страната при период на повторяемост 1000г. за съответната VIII степен.

**3.1.3. Еталонна носимоспособност на конструкцията по действащите към момента норми**

По настоящем осигуряването носимоспособността на конструктивните елементи като еталонна нормосъобразна стойност е регламентирано от [4]. Съгласно [2], постоянните, експлоатационните натоварвания и натоварването от сняг [ $\text{kN/m}^2$ ], [ $\text{kN/m}$ ] са както следва:

По настоящем осигуряването	помещения	нормативно натоварване	коффициент на натоварване	изчислително натоварване
постоянни	собств. тегло	3,75	1,2	4,50
	плоча			
	настилки и мазилки	1,55	1,35	2,10
	покрив	2,00	1,35	2,70
експлоатационни	помещения	3,00	1,3	3,90
сняг		1,50	1,4	2,10

Измененията (превишения или намаления) на общите изчислителни натоварвания са: за помещения +11,8%; за покриви със сняг +20,8%. Среднотежестното превишение на общите изчислителни натоварвания за сградата е +14,8%.

По експертна оценка в двете тела на ОДЗ "Слънце 3", гр. Севлиево не се консумира изцяло обобщения проектен изчислителен запас в гранично състояние по носеща способност на конструкцията.

за бетон клас В15 (клас С12/15):

- изчислително съпротивление (призмена якост) по [14] -  $0,75 \text{ kN/cm}^2$ ;
- изчислително съпротивление (призмена якост) по [4] -  $0,85 \text{ kN/cm}^2$ ;
- превишение на изчислително съпротивление 13,33%;

за армировка клас А-I (клас В235):

- изчислително съпротивление по [14] -  $21,0 \text{ kN/cm}^2$ ;
- изчислително съпротивление по [4] -  $22,5 \text{ kN/cm}^2$ ;
- превишение на изчислително съпротивление 7,14%;

за армировка клас А-III (клас В420):

- изчислително съпротивление по [14] -  $36,0 \text{ kN/cm}^2$ ;
- изчислително съпротивление по [4] -  $37,5 \text{ kN/cm}^2$ ;
- превишение на изчислително съпротивление 4,17%.

По отношение на якостните характеристики на бетона и армировъчната стомана е видно, че изчислителните им съпротивления по нормите, действали по време на проектирането на сградата и тези в действащите по настоящем норми са близки по стойност.

Обобщените коффициенти на сигурност на конструкцията определени по [9] и по [2] имат приблизително еднакви стойности.

3.1.3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост)

3.1.4. Санитарно-хигиенни изисквания и околната среда:

3.1.4.1. осветеност

№ по ред	Място на контрол /цех, участък, помещение/ и наименование на работното място	Категория на зрителна работка	Вид на осветлението	Вид и брой на осветителните тела	Осветеност	
					Измерена стойност [Lx]	Норма [Lx]
1	2	3	4	5	6	7
Страда №3 - гр. Севлиево						

Етаж 1

I.	Занималия 1-ва група	-	Общо	Л.Н.Ж. 4 x 2 бр. /осветителни тела/	110	150
2.	Спалня 1ва група	-	Общо	Л.Н.Ж. 6 бр. /осветителни тела/	79	75
3.	Офис/разливно/	V	Общо	Л.Н.Ж. 1x3 бр. /осветителни тела/	130	200
4.	Медицински кабинет	IV	Общо	Л.Н.Ж. 1x2 бр. /осветителни тела/	1 13	300
5.	Занималия 2-ра група	-	Общо	Л.Л. 4 x 4 бр. /осветителни тела/	344	300
6.	Спалня 2-ра група	-	Общо	Л.Н.Ж. 6 бр. /осветителни тела/	89	75

Етаж 2

7.	Медицински кабинет	IV	Общо	Л.Н.Ж. 1x2 бр. осветителни тела	116	300
8.	Занималия III"та група група	-	Общо	Л.Н.Ж. 5x2бр. /осветителни тела/	160	150
9.	Спалня III"та група	-	Общо	Л.Н.Ж. 6 бр. /осветителни тела/	92	75
10.	Занималия IV"та група	-	Общо	Л.Н.Ж. 5x2бр. /осветителни тела/	173	150

11.	Спалня IV"та група	-	Общо	Л.Н.Ж. 6 бр. /осветителни тела/	84	75
12.	Офис/разливно/	V	Общо	Л.Н.Ж. 1x3 бр. /2 бр. не работят/ /осветителни тела/	106	200
13.	Кухня - при работен плот	-	Общо	Л.Л. 6x2 бр. /осветителни тела/	350	300
14.	Кухня - при газова печка	-	Общо	Л.Л. 6x2 бр. /осветителни тела/	312	300
15.	Кухня - при фурна	-	Общо	Л.Л. 6x2 бр. /осветителни тела/	430	300

### 3.1.4.2. качество на въздуха

№ по ред	Място на контрол (помещение)	Кате- гория рабо- та	Температура на въздуха °C		Относителна влажност на въздуха %		Скорост на движение на въздуха V m/s	
			Измерена °C	Норма °C	Измерен а %	Норма %	Измерена m/s	Норма m/s
1	2	3	4	5	6	7	N	9

Сграда №3 - гр. Севлиево, ул. „Ненко Илиев“ №1

#### Етаж I

1.	Занималия 1-ва група	22,4-23,6	18,0- 25,0	40,7- 43,6	30 до 60	0,18- 0,21	0,15-0,25	
2.	Спалня 1-ва група	1	22,3-23,6	18,0- 25,0	41,4- 44,7	30 до 60	0,18- 0,20	0,15-0,25
3.	Медицински кабинет	1	24,2-26,3	18,0- 31,0	44,2- 46,5	30 до 65	0,21- 0,23	0,2-0,5
4.	Занималия 2-ра група	1	22,7-23,8	18,0- 25,0	38,3- 41,4	0	0,18- 0,20	0,15-0,25
5.	Спалня 2-ра група	1	22,6-24,1	18,0- 25,0	42,1- 44,7	30 до 60	0,18- 0,20	0,15-0,25

#### Етаж 2

6.	Методичен к-т	I	25,4-27,0	18,0- 31,0	41,3- 43,2	30 до 60	0,20- 0,22	0,2-0,5
7.	Занималия 3-та група	1	22,9-24,3	18,0- 25,0	39,9- 43,5	30 до 60	0,17- 0,19	0,15-0,25
8.	Спалня 3-та група	1	22,7-24,0	18,0- 25,0	42,1- 44,0	30 до 60	0,16- 0,19	0,15-0,25
9.	Занималия 4-та група	1	22,5-24,1	18,0- 25,0	44,0- 46,5	30 до 60	0,19- 0,21	0,15-0,25
10.	Спалня 4-та група	1	22,4-24,1	18,0- 25,0	40,0- 42,8	30 до 60	0,18- 0,20	0,15-0,25
11.	Кухня	II	22,3-23,1	15.0- 28.0	62,7- 68,4	30 до 75	0,21- 0,24	0,2-0,5

### 3.1.4.3. санитарно-защитни зони, сервитутни зони

Технически паспорт : ОДЗ "Слънце 3 ",гр.Севлиево, община Севлиево, област Габрово

3.1.4.4. други изисквания за здраве и опазване на околната среда

3.1.4.4.1. импенданс  $Z_s$  на контура „Фаза - защитен проводник“

3.1.4.4.2. съпротивление на заземителна защитна уредба

3.1.5. Гранични стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, еквивалентни нива на шума от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др.

3.1.6. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на топлопреминаване на сградните ограждащи елементи

3.1.7. Стойност на съпротивление на мълниезащитна уредба

Мълниезащитен заземител №1

измерено -  $48 \Omega$

коригирано -  $56.2 \Omega$

норма -  $20 \Omega$

Мълниезащитен заземител №2

измерено -  $54 \Omega$

коригирано -  $63.2 \Omega$

норма -  $20 \Omega$

3.1.8. Елементи на осигурената достъпна среда- Няма

3.2. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ към строителните съоръжения

Строежът е проектиран и изпълнен в съответствие със съществените изисквания за носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителната конструкция и земната основа, пожарна безопасност, опазване здравето и живота на хората и тяхното имущество, безопасно ползване на строежа, опазване на околната среда, към момента на построяване на сградата.

#### **Раздел IV "Сертификати"**

##### **4.1. Сертификати на строежа**

###### **4.1.1. Сертификат за енергийна ефективност**

Сертификат за енергийна ефективност № 419ЛФЕ005 / 08.01.2016 г.

(номер, срок на валидност и др.)

###### **4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност**

(номер, срок на валидност и др.)

###### **4.1.3. Други сертификати**

##### **4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти**

##### **4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти**

###### **4.3.1. Декларации за съответствие на бетон**

###### **4.3.2. Декларации за съответствие на стомана**

##### **4.4. Паспорти на техническото оборудване**

###### **4.4.1. Паспорти на машини**

##### **4. Други сертификати и документи**

Протокол от контрол на микроклимат №5560-1/23.09.2013г.

Протокол от контрол на изкуствено осветление №5560-2/23.09.2013г.

Сертификат за контрол № 141/1/17.12.2015г. при „ЛАБПРО“ ЕООД

Протокол № 141/1/17.12.2015г. за контрол на съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби в електрически уредби и съоръжения до и над 1000V

**Раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали  
техническия паспорт"**

5.1. Данни за собственика: **Община Севлиево**, пл."Свобода" №1, ЕИК 000215889,  
(наименование и данни за юридическото лице)  
представлявано от д-р Иван Тодоров Иванов - Кмет  
(име, презиме, фамилия)

5.2. Данни и лиценз на консултanta ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС  
ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление  
гр. София, р-н „Сердика“, ул. „Лютиброд“ №:3, ет.1, вписано в търговския  
регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 176593142, представлявано от  
инж. Кънчо Стойков Паскалев – управител

5.3. Номер и срок на валидност на лиценза Удостоверение № РК-  
0311/15.10.2014г., издадено от Министерство на инвестиционното  
проектиране – Дирекция за национален строителен контрол, валидно до  
15.10.2019г.

5.2.1. Данни за наетите от консултanta физически лица

- арх. Тодорка Вълева Вълева – част „Архитектура“
- инж. Кънчо Стойков Паскалев, част „Конструкции“,
- инж. Ваня Георгиева Туртанска, част „Електро“
- инж. Стефанка Наумова Иванова – част „ВиК“
- инж. Искра Димитрова Канева – част „ОВ“

5.3. Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност

5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория

5.5. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и съставили  
техническия паспорт на строежа:

ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, със  
седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Сердика“, ул. „Лютиброд“ №:3,  
ет.1, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК  
176593142, представлявано от инж. Кънчо Стойков Паскалев – управител

**Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на  
ремонти"**

**1. Резултати от извършени обследвания**

**1.1. Инженерно-геоложки условия и фундиране**

Съгласно геологичната карта на Република България, Сградата на ОДЗ "Слънце 3", гр. Севлиево е фундирана предимно върху земна основа с добри физико-механични показатели.

Основите на сградата е изпълнени монолитно, фундаментна гредоскара под колоните, съдейки по запазените за сгради от същия тип документации и огледи на място. По фасадите има надосновни стени на сутерена, върху които стъпват колоните. Сутеренните стени стъпват върху ивични основи Теренът около нея е равнинен. В сградите не са констатирани пукнатини в подовата настилка, таваните или стените.

**1.2. Тротоари, вертикална планировка и отводняване на прилежащия терен около строежа**

Периметър около ОДЗ "Слънце 3" е покрит частично с тротоарни плочки. Останалата част от околосградния периметър са зелени площи. От страната на северната дълга фасада и по южната фасада в зоната на входа към сградата са изградени открити площадки на височина около 1,20 м от прилежащия терен. Водосточните тръби, отвеждащи покривните води са външни и те се изливат върху прилежащите тротоари.. Състоянието на тези настилки не е в задоволително състояние, понеже те са износени вследствиена дългогодишната експлоатация и на много места са напукани, силно затревени или липсващи. При валежи прониква вода от терена към сутерена и основите на сградата.

Мерки за отстраняване: Да се ремонтират изцяло тротоарните настилки и да се изградят нови тротоари там, където сега са зелени площи или силно затревени зони. Новите тротоари да обхванат и местата около откритите тераси до кота ±0.00. При това навсякъде да се дадат необходимите наклони на тротоарите за отвеждане на дъждовните води и да се осигури водопътността им и защитата на сградата.

**1.3. Междуетажни конструкции**

Междуетажните конструкции на сградата представляват стоманобетонна плоча с дебелина 15 см. Развити са стоманобетонни греди, които поемат вертикалните товари от стоманобетонните полета. В пода и таваните на коридорите и помещенията на всички нива не се констатират пукнатини в носещите конструктивни елементи. На втория етаж на таваните има петна и обрушвания на мазилка причинено от течове. През годините покривното покритие е било частично ремонтирано в участъците с появили се течове. Въпреки това все още има течове. Някои от улуците и водосточните тръби са износени от дългата експлоатация.

Мерки за отстраняване: Цялостна подмяна на покривното покритие /керемидите/ и ако има повредени дървени елементи същите да бъдат ремонтирани. Да се подменят повредените и износени улуци и водосточни тръби.

**1.4. Колони**

Всички колони на ОДЗ "Слънце 3" са стоманобетонни и са в добро състояние. Всички са облечени с мазилки, шпакловки и негорими материали. Не са установени недопустими повреди и деформации от действащите до настоящия момент постоянни и експлоатационни натоварвания.

Технически паспорт : ОДЗ "Слънце 3 ", гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово

## **1.5. Стени**

Стените в сградата са тухлени. Дебелината на тухлените стени варира 38 см, 25 см и 12 см. Всички фасадни стени са с дебелина 38 см, част от вътрешните преградни стени са дебели 25 см и 12 см. Стените на сградата са покрити с мазилка. На някои места тя е подкожушена или повърхностния слой е повреден. Цокълът около сградата по външните стени е покрит с мита бучарда отвън. Тя не е в добро състояние, особено в местата около откритите тераси. На много места тя е напукана или подкожушена. Бяха констатирани следи по стените от течове от покривите.

**Мерки за отстраняване:** Изкърпване на варовата фасадна мазилка там където е повредена или е подкожушена, Възстановяване на цокъла с мита бучарда, там където тя е силно повредена, липсваща или подкожушена. При санирането трябва фасадните стени да бъдат топлоизолирани и защитени със съответните слоеве основи и мазилки.

## **1.6. Покривна конструкция**

Покривът на сградата е четиристранен с дървена носеща конструкция над таванска стоманобетонна плоча. Покривното покритие от керамични керемиди е частично компрометирано от атмосферните условия, което е довело до течове в помещенията на някои места. Въпреки частичните ремонти проблемите с течовете от покрива не са решени. Някои от улуците и водосточните тръби са износени или повредени от дългата експлоатация.

**Мерки за отстраняване:** Цялостна подмяна на покривното покритие и ако има повредени дървени елементи същите да бъдат ремонтирани. Да се подменят повредените и износени улуци и водосточни тръби.

## **1.7. Контролни проверки за класа по якост на натиск на бетона**

### **1.7.1. Постановка на безразрушителното определяне на вероятната якост на натиск на бетона**

Вероятната якост на натиск на бетона е определена по безразрушителен метод, основаващ се на измерване на еластичния отскок чрез склерометър тип "Digi-Schmidt" съгласно изискванията на БДС EN 13791/НА „Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока“. Опитните точки за безразрушителното изпитване са избрани от достъпните зони, където повърхностният слой на бетона е максимално запазен и недефектиран. Изпитванията са извършени върху сухи и гладки повърхности. За всеки обследван участък е избрано поле с площ 100-150  $\text{cm}^2$ , като за всяко поле са нанесени минимум 10 удара и са измерени съответно толкова отскока. Средноаритметичната стойност на единичните резултати за измерените отскици ( $K_t$ ) е показател за повърхностната твърдост на бетона, за който е отчетена средна вероятна якост на натиск - цилиндрична ( $f_{t(10)\text{cyl,is}}$ ) и кубова ( $f_{t(10)\text{cube,is}}$ ) в момента на изпитване. Вероятната якост на натиск е получена след коригиране на средната вероятна якост на натиск с коефициент за съгласуване  $K=0,60$ .

### **1.7.2. Конкретна проверка за класа по якост на натиск на бетона**

Проведени са безразрушителни изпитвания със склерометър "Digi-Schmidt" в избрани точки от стоманобетонната конструкция на сградата. В приложената документация относно безразрушителното изпитване, класът на бетона на стоманобетонната конструкция на двете тела на ОДЗ "Слънце 3", гр. Севлиево е определен C12/15 (B15), а Технически паспорт : ОДЗ "Слънце 3 ", гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово

армировката на стремената е стомана клас Ст. А-I с R=225MPa в стоманобетонните греди, а на надлъжната армировка на гредите е клас Ст.-III с R=375MPa. Резултатите от якостните изследвания по безразрушителен метод са приложени към този доклад.

#### 1.8. Извършвани преустройства в конструкцията на сградата

Преустройства на конструктивни елементи в досегашния експлоатационен период сградата на ОДЗ "Слънце 3", гр. Севлиево не са извършвани.

#### 1.9. Водопроводна и канализационна инсталация

Сградната водопроводна инсталация е с долно разпределение и вертикални клонове.

На всички вертикални клонове са монтирани спирателни кранове с изпускател за източване в случай на авария. Етажната водопроводна инсталация е монтирана скрито и открито.

Санитарните помещения, обслужващи детските групи се нуждаят от ремонт - смяна на тръбите за студена и топла вода, както и нови тоалетни чинии и мивки.

Санитарните прибори трябва да бъдат с размери, отговарящи на изискванията за детските градини, както и височините на монтирането им. На батериите за тоалетните мивки, обслужващи децата задължително е да се монтират терморегулатори, които да осигуряват температура на подаваната вода до 37°C. Топлата вода се осигурява от котела, като допълнително има монтирани ел. бойлери в санитарните възли.

В помещението на обслужващия персонал както санитарните прибори, така и тръбите трябва да бъдат подменени, има много течове. Под мивките в кухнята трябва да се монтират мазниноуловители, за да се ограничи възможността от запушване на канализацията.

Водопроводната инсталация, която е изпълнена с поцинковани тръби, подлежи на цялостна подмяна.

Обектът е оборудван с нормативно изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения съоръжения и инсталации, но не са поставени съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г.

За външното водоснабдяване за пожарогасене е осигурен съществуващ уличен ПХ70/80 на по-малко от 80м от обекта, съгласно Наредба № Iзд-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Сградната канализация за отпадни води е смесена. Вертикалните клонове са изпълнени с чугунени и PVC тръби. Отводняването на мивките и тоалетните чинии е изпълнено с PVC тръби. Тръбите не са в добро състояние и се нуждаят от промяна. На места липсва клозетни казанчета, а за промиването им е пригодено чрез връзка от водопровода със СК.

Отводняването на покрива е осъществено чрез външни поцинковани тръби Ø 100, които също се нуждаят от ремонт и подмяна.

#### 2. Анализ и мерки за поддържане

Спазени са минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на ВИК инсталациите с козметични ремонти.

Изградена е сградна противопожарна инсталация, съгласно Наредба №Із - 1971 за строително - технически правила и норми.

#### **Мерки за поддържане:**

Необходимо е цялостен ремонт на водопроводната инсталация от поцинковани тръби с полипропиленови тръби.

Необходима е пълна подмяна на санитарните прибори - тоалетни мивки и клозети в санитарните възли, както при детските групи, така и в помещението на обслужващия персонал.

В кухненските помещения е необходимо монтирането на мазниоуловители под мивките, за да се предпази канализацията от запушване.

В съответствие с Наредба № 3/2007г. На МЗ за здравните изисквания към детските градини и изискванията за достъпна среда е необходимо да се обособи тоалетна за инвалиди.

Организацията и провеждането на техническата експлоатация и поддръжка на ВИК съоръжения, инсталации и прибори в техническа изправност и тяхната рационална и безопасна експлоатация да се извършва при стриктно спазване на изискванията на действащата нормативна уредба отнасяща се за този вид дейности.

#### **1.10. Електрическа инсталация**

Сградата е строена през 1963 г. и електро инсталациите са изпълнени съгласно действащите в момента на строителство нормативи.

#### **РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ**

Главното разпределително табло (ГРТ) на сградата е метално, фалтово, монтирано на стена. В него са монтирани 1бр електромер, отчитащи потребената електроенергия в сградата. Електромерът е за директно отчитане (без токови трансформатори). От ГРТ по радиална схема са захранени разпределителни ел. таблица - по една за всяка група. Общото състояние на разпределителните ел. таблица в сградата е сравнително добро. Предпазителите са витлови за отделните токови кръгове. Таблата отговарят на изискванията на Нормативната уредба за периода преди влизането в сила на новата Наредба за УЕУЕЛ. Системата на заземяване - TN-C.

Препоръчителен е ремонт на електрическите разпределителни табла за превеждането им в вид съобразен със съвременните изисквания за електробезопасност. ГРТ да се заземи посредством поцинкована шина, изведена навън и свързана към комплект заземители. Заземяването на етажните РТ да се изпълни посредством допълнителен (трети или пети) на захранващия им кабел. В новите табла да се обособят денонощни шини, захранващи дежурно и евакуационно осветление.

#### **ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ**

Вътрешното осветление обхваща осветителните тела, монтирани в спални, занимални, коридори, сервизни помещения и т.н. Използваната система е от типа "общо, директно осветление", с осветителни тела монтирани предимно на тавана, но със стенен монтаж. Осветлението е изпълнено основно с пендили и полилей с

л.н.ж. Единствено в занималните и методичните кабинети осветлението е решено с луминесцентни лампи, което е едно по-съвременно решение за осветление с по-добри качествени и количествени показатели. Лум.осветителни тела са окомплектовани с конвенционална пусково-регулираща апаратура, като светлинният поток на някой от осветителните тела пулсира и има непрекъснат „брум“.

Евакуационните осв.тела са окомплектовани с автономен източник на енергия и са предвидени за монтаж на височина 1,80м, по пътя на евакуация и над вратите „изход“.

Захранващите линии за осветителните тела са изпълнени с двупроводни линии, положени в тръби скрито под мазилка.

Препоръчва се подмяната на всички съществуващи осветителни тела с LED осветители. Същите водят до намаляване на ел.потреблението и постигат по-голям зрителен комфорт в помещението обитавани от деца. За спалните помещения препоръчителната цветна температура е 3000К, а за останалите помещения -4000К. В помощните и сервизни помещения осветителните тела с л.н.ж. да се заменят с влагозащитени луминесцентни осв.тела, с лампи T5 и с ЕПР. Осветителните тела за физкултурният салон да са окомплектоват с плексигласови капаци, а останалите с метална двойнопараболоична решетка. Необходимо условие обаче е да се монтират на мястото на съществуващите осветителни тела. Управлението на осветителните тела, монтирани на козирките над входните врати да се изпълни от фотосензори, монтирани на фасадата на сградата.

При извършване на ремонтни дейности да се поднови съществуващата инсталация с трипроводна.

#### СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ

След направения оглед се констатира, че състоянието на ел.инсталацията, не отговаря на сега действащата нормативна база. Инсталацията е изпълнена с дву и четирипроводни линии, съответно за монофазните и трифазните консуматори. Основно защитно мероприятие е защитното зануляване. При опроводяването и монтажа на електрооборудването са спазени изискванията на нормативните документи към датата на построяването на сградата.

Инсталацията е, положена скрито под мазилка.

Контактите са монтирани на височината заложена в действащата нормативна уредба. Всички контакти са тип „шуко“ със занулена клема. Бойлерите са захранени на „твърда връзка“

При извършване на ремонтни дейности да се поднови съществуващата инсталация с трипроводна. В РТ за всички контактни излази, съгласно чл. 1796 от НУЕУ ЕЛ да се предвиди защитен прекъсвач, задействащ на минимален ток 30 mA. Контактите монтирани в спалните помещения и занималните да се окомплектоват с предпазни капачки, или да се предвидят контакти с предпазни прегради автоматично затварящи се след изтеглянето на щепсела. Всички контакти са тип "шуко" със заzemителна

клема. Бойлерите да се захранят през бойлерни табла, монтирани извън помещението.

#### **МЪЛНЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ**

Мълнезащитната инсталация на сградата е във видимо добро състояние. Необходимо е нейното замерване, проверка на токоотводите и заземителните уредби и евентуално, замяната им с нови.

#### **1.11. ОВ инсталация**

**Отоплителна инсталация** – Изпълнена е двутръбна водна отоплителна инсталация с принудителна циркулация на топлоносителя, Отоплението се осъществява с радиатори. Топлоносителят се осигурява от котел, работещ на природен газ, монтиран в друга сграда, извън настоящата.

**Кухня** – В сутерена на сградата е оформлен кухненски блок, Всички помещения в кухненския блок са оборудвани с необходимите технологични съоръжения според предназначението им и съобразно с броя на децата в групите на градината.

**Перално и сушилня** – В сутерена на сградата има перално и сушилно помещения, оборудвани с необходимите технологични съоръжения.

**Заключение:** Сградата не отговаря на изискванията за енергийна ефективност. За да бъдат постигнати критериите за енергийна ефективност е необходимо да се положи топлоизолация на всички външни ограждащи елементи и се подмени дограмата на сградата, така, че коефициентите на топлопреминаване на външните ограждащи конструкции и дограмата да отговарят на критериите за енергийна ефективност съгласно Наредба № 7/2004 г., посл. изм. 15.04.2015 г. за „Енергийна ефективност на сгради“.

#### **2. Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки**

Предлаганите конструктивни мероприятия и ремонтни работи са съобразени с характера, вида и причините за проявените повреди в сградите.

2.1. За да се защити сградата от проникване на вода и влага от покрива да се извърши цялостна подмяна на покривното покритие и ако има повредени дървени елементи същите да бъдат ремонтирани. Да се подменят повредените и износени улуци и водосточни тръби. Този ремонт ще прекрати замърсяването в помещението на сградата;

2.2. Да се ремонтират изцяло тротоарните настилки и да се изградят нови тротоари там, където сега са зелени площи или силно затревени зони. Новите тротоари да обхванат и местата около откритите тераси до кота ±0.00. При това навсякъде да се дадат необходимите наклони на тротоарите за отвеждане на дъждовните води и да се осигури водопътността им и защитата на сградата.

2.3. Изкърпване на варовата фасадна мазилка там където е повредена или е подкожушена, Възстановяване на цокъла с мита бучарда, там където тя е силно повредена, липсваща или подкожушена. При санирането трябва фасадните стени да бъдат топлоизолирани и защитени със съответните слоеве основи и мазилки.

2.4. Имайки предвид липсата на дуктилност и на стоманобетонни колони, може да се препоръча за по-нататъшна нормосъобразна експлоатация на ОДЗ "Слънце 3", гр. Севлиево в условията на (НОППКСВ-03/05), (НПССЗР-02/12) и Конструктивна система Технически паспорт : ОДЗ "Слънце 3 ", гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово

Еврокодове да се извърши укрепване на конструкцията чрез повишаване на коравината, носещата способност и дуктилността на голямо количество налични конструктивни елементи.

За целта е необходимо да бъде изгoten конструктивен работен проект, предхождан от разкриване и оглед на фундаменти, за по-точно решение относно фунидирането при проектирането на реконструкцията.

2.5. Необходимо е цялостен ремонт на водопроводната инсталация от поцинковани тръби с полипропиленови тръби.

Необходима е пълна подмяна на санитарните прибори - тоалетни мивки и клозети в санитарните възли, както при детските групи, така и в помещението на обслужващия персонал.

В кухненските помещения е необходимо монтирането на мазниоуловители под мивките, за да се предпази канализацията от запушване.

2.6. Препоръчителен е ремонт на електрическите разпределителни табла за превеждането им в вид съобразен със съвременните изисквания за електробезопасност. РТ да се заземи посредством поцинкована шина, изведена навън и свързана към комплект заземители. Заземяването на етажните РТ да се изпълни посредством допълнителен (трети или пети) на захранващия им кабел. В новите табла да се обособят денонощни шини, захранващи дежурно и евакуационно осветление.

Препоръчва се подмяната на всички съществуващи осветителни тела с LED осветители. Същите водят до намаляване на ел.потреблението и постигат по-голям зрителен комфорт в помещението обитавани от деца. За спалните помещения препоръчителната цветна температура е 3000К, а за останалите помещения -4000К. В помощните и сервизни помещения осветителните тела с л.н.ж. да се заменят с влагозашитени луминесцентни осв.тела, с лампи T5 и с ЕПР. Осветителните тела за физкултурният салон да са окомплектован с плексигласови капаци, а останалите с метална двойнопарраболична решетка. Необходимо условие обаче е да се монтират на мястото на съществуващите осветителни тела. Управлението на осветителните тела, монтирани на козирките над входните врати да се изпълни от фотосензори, монтирани на фасадата на сградата.

При извършване на ремонтни дейности да се поднови съществуващата инсталация с трипроводна.

При извършване на ремонтни дейности да се поднови съществуващата инсталация с трипроводна. В РТ за всички контактни излази, съгласно чл. 1796 от НУЕУ ЕЛ да се предвиди защитен прекъсвач, задействащ на минимален ток 30 mA. Контактите монтирани в спалните помещения и занималните да се окомплектоват с предпазни капачки, или да се предвидят контакти с предпазни прегради автоматично затварящи се след изтеглянето на щепсела. Всички контакти са тип "шуко" със заземителна клема. Бойлерите да се захранят през бойлерни табла, монтирани извън помещението.

2.7. За да бъдат постигнати критериите за енергийна ефективност е необходимо да се положи топлоизолация на всички външни ограждащи елементи и се подмени дограмата на сградата, така, че кофициентите на топлопреминаване на външните ограждащи конструкции и дограмата да отговарят на критериите за енергийна ефективност съгласно Наредба № 7/2004 г., посл. изм. 15.04.2015 г. за „Енергийна ефективност на сгради“.

2.8. Да се монтира автоматична пожароизвестителна инсталация охраняваща всички помещения без санитарно-хигиенните съгласно прил.1 от чл.3, ал.1 от Наредба № Из-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Да се монтира евакуационно осветление за създаване на необходимата видимост по пътищата за евакуация и за маркиране на изходите за безопасно напускане на сградите при пожар и изключване на работното осветление, съгласно чл.55 от Наредба Из-1971 от 29.10.2009г. (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.) за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Вратите на помещенията в сградата за едновременно пребиваващи повече от 15 души не се отварят по посока на евакуация, съгласно чл.43(1) от Наредба № Из-1971 (изм. доп. бр.ДВ 75/2013г.).

Да се изгради техническо средство за известяване на възникнал пожар, съгласно чл.56 (1), т.2 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г.

2.9. Изграждане на достъпна архитектурна среда, вкл. за хора в неравностойно положение

Да се осигури достъп за хора със затруднена двигателна активност посредством рампа на главния вход.

2.10. Да се извършат измервания на микроклиматичните параметри – температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха – през студен период с цел установяване съответствието им с нормативните изисквания.

Изпълнението на препоръчаните ремонтни работи да се извърши по инвестиционно проектно решение с количествена сметка за СМР.

3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддръжане, преустройство и реконструкция на строежа

.....  
.....

4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа

.....  
.....  
.....

5. Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа

.....

6. Срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и  
елементи на строежа

Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" относно:

1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция—недопускане на повреди или умышлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плохи и др.
2. Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстройване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението.
3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.
4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите.
5. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, на подвижните платформи, на подемниците и др.
6. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повищена опасност.

1. част "Архитектура" арх. Тодорка Вълева Вълева

2. част "Конструкции" инж. Кънчо Стойков Паскалев

3. част "Електро" инж. Ваня Георгиева Туртанска

4. част "ВиК" инж. Стефанка Наумова Иванова

5. част "ОВ" инж. Искра Димитрова Канева

Управител: .....

/инж. К. Паскалев/



ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ "ЛАБПРО" ЕООД  
 гр.Стара Загора ул."Майор Кавалджиев"№74 вх.А, ап.4  
 GSM:+359 887661821 е-мейл: info@labpro.biz

Сертификат за акредитация, рег. № 158 ОКС/05.11.2014г., валиден до 05.11.2018г., издаден  
 от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012

## СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ № 141/1 /17.12.2015г.

1. Идентификация на клиента: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, ул."Свобода"№1,  
 гр.Севлиево.
2. Идентификация на контролирания обект: Мълниезащитни заземители -  
 2бр., в експлоатация , от мълниезащитна заземителна уредба на ОДЗ  
 "СЛЪНЦЕ" , сграда 3 , ул."Стоян Бъчваров" №4, гр.Севлиево.
3. Обхват на контрола по параметър:
  - Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба
4. Заключение /оценка на съответствието/ от извършения контрол:  
 Съпротивлението на мълниезащитни заземители №1 и 2 не  
съответства на изискванията на Наредба №4 (Обн.ДВ. бр.6 от  
 18.01.2011г.).

Протокол №141/1/17.12.2015г. е неразделна част от Сертификата за  
 контрол общо 4 страници.

Дата:17.12.2015 год.

Технически ръко  
 за контрол:.....  
 /инж.



Не се допуска ползването на копия от настоящия сертификат за контрол или на части от него освен с писмено разрешение на органа за контрол, издал сертификата. Сертификатът може да бъде отнет при неправомерно позоваване или неправилна употреба.

Приложение №5

Ф 7.03.00 - 5

## ПРОТОКОЛ № 141/1/17.10.2015

ЗА КОНТРОЛ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ ЗАЗЕМИТЕЛНИ  
УРЕДБИ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО И НАД 1000V

Обекта е нов

Обекта е в експлоатация

(вярното се подчертава)

1. Клиент: Идентификация на клиента: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, ул."Свобода"№1,  
гр.Севлиево.  
(идентификация на клиента)

2. Обект: Мълниезащитни заземители -2бр., в експлоатация , от мълниезащитна  
заземителна уредба на ОДЗ "СЛЪНЦЕ", сграда 3 , ул."Стоян Бъчваров" №4, гр.Севлиево.  
(наименование на обекта)

3. Нормативни актове:

- Метод за контрол: ПК 04 - 01.2 (Версия 01, 09.09.2014г.)
- Нормативни изисквания: Наредба №4 (ДВ. бр.6 от 2011г.)

4. Основание за контрола: Вх. заявка № 124/ 15.12.2015 г.

5. Контролиран параметър: съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба

6. Дата на контрол: 16.12.2015 год.

7. Данни за заземителната уредба

Вид на заземителя:

-вертикален на дълбочина 1-3 м

Сезон на измерването влажен. коефициент  $\varphi = 1.3$

/сух, влажен/

Вид на почвата – Лъос, глина с пясък, глина с влага до 40%

Специфично съпротивление на почвата – измерено (по таблица)  $r=2\pi Ra, \Omega/m$   
 $r=300, \Omega/m$


Импулсен коефициент  $\alpha_i = 0.9$

Изчисление на коригираното съпротивление:  $R_{i \text{ кор}} = R_x \cdot \varphi \cdot \alpha_i, \Omega$

8. Схема на мълниезащитната заземителна уредба

Настоящият протокол е неразделна част от Сертификат за контрол № 141 /1 / 17.12.2015



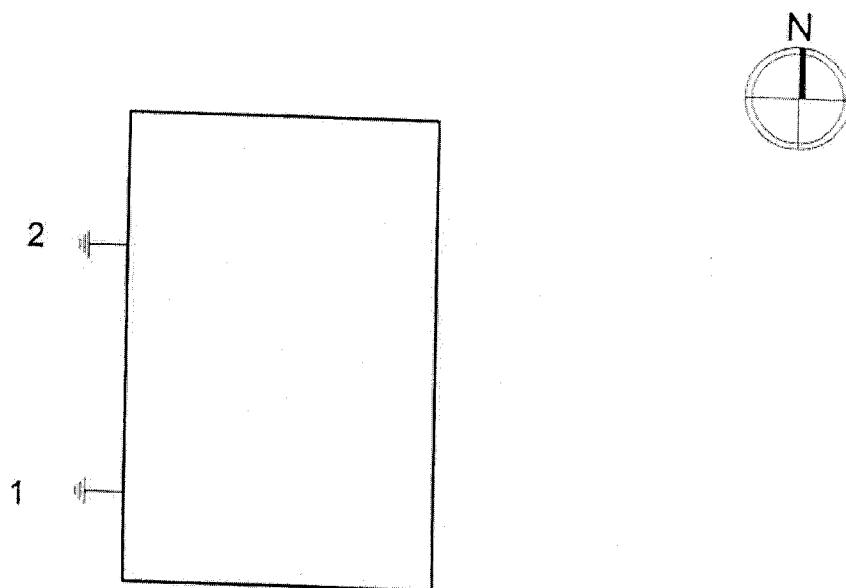

ОДЗ "СЛЪНЦЕ", сграда 3,  
ул."Стоян Бъчваров" №4

#### 9. Резултати от контрола на:

##### 9.1. Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби

№	Заземители	Измерителни сонди, $\Omega$		Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби, $\Omega$		
		помощен заземител S	потенциална сонда Н	измерено	коригирано	норма
1.	Мълниезащитен заземител №1	344	352	48	56,2	20
2.	Мълниезащитен заземител №2	312	324	54	63,2	20

#### 10. Използвани технически средства:

№	Наименование	Тип или фирма	Фабр. №	Свидетелство за калибриране
1.	Мултифункционален тестер	Fluke 1653B	Идент.номер 2247063	СК №96 /11.04.2013г. Делта инструмент ООД

#### 11. Забележки

Настоящият протокол е неразделна част от Сертификат за контрол № 141 /1 / 17.12.2015



11.1. Резултатите от контрола се отнасят само за определените места и време на измерване.

11.2. Извлечения от протокола не могат да се размножават без писменото съгласие на органа за контрол.

Провели контрола:

1.инж.Станислав Русев;...

2.инж.Владимир Русев;...

Технически ръководител на орган  
за контрол:.....

.....



ЛАБПРО ЕООД  
гр. Стара Загора

Ф 4.01.00 - I


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ КЪМ СЕРТИФИКАТ  
ЗА КОНТРОЛ № 111/15/126

Аз, долуподписаният декларирам, че не съм участвал в проектирането/разработването, производството, доставката, монтажа, употребата или поддръжката на контролирания обект. Няма обстоятелства, които биха могли да окажат влияние върху резултатите от контрола, който осъществявам.

Декларатори:

Декларатор: Технически ръководител на орган за контрол:

Дата: 15.12.15  
/ от вх. Заявка 124/15/12.15

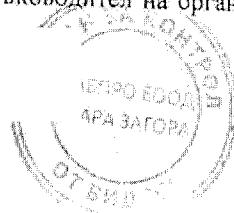

A

А А ЕА А

БЪЛГАРСКА СЛУЖБА  
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

# СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

„ЛАБПРО“ ЕООД  
гр. Стара Загора

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

Адрес на управление:

6004 гр. Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев“ №176, ет.1, ап.3

Адрес на офис:

6000, гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ №74, вх.А, ап.4

ЕИК: 202275303

## ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ

Да извършва контрол на:

Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V

Изкуствено осветление

Вентилационни инсталации

Микроклимат

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17020:2012

Заповед № A594/05.11.2014г. е неделима част от сертификата за акредитация,  
общо .....4..... страници

Валиден до: 05.11.2018г.

БСА рег. № 158 ОКС

Изпълнителен директор: /КРС/

инж. Кръстю Руйнеков

Дата на акредитация:

София ... 05.11.2014 г.

